

## T – kusy Ø 76 – 182 mm



## Obsah:

1. ... 1 ks polobal škrupinoveho izolačného plášťa T-kusu s 3 otvormi pre zátky  
1 ks polobal škrupinoveho izolačného plášťa T-kusu bez otvorov
2. ... 16 ks spon (modrej farby)
3. ... 3 ks zátky (modrej farby)
4. ... 3 ks tesniace krúžky
5. ... 1 ks rýchloschnúce lepidlo
6. ... 1 sada komponentov PUR
7. ... Montážny návod





## **Dôležité pokyny pre bezpečnú a správnu manipuláciu s týmto produktom**

- 1. Komponenty polyuretánovej peny (položka č. 6) a lepidlo (položka č. 7) nikdy nevystavovať sínku alebo zdrojom tepla!**
- 2. Tesniace krúžky nasunúť na potrubie pred montážou spojovacieho T-kusu PEX-PEX-PEX. Po jeho montáži to nie je možné!**
- 3. Dbajte vždy na čistotu rúr a lepených plôch spojov oboch polobalov škrupinového izolačného plášťa T-kusu.**
- 4. Noste ochranné okuliare a rukavice pri lepení a prácou s komponentami polyuretánovej peny.**

**T- kus - montážny návod**



1. Rovnomerne odstrániť izoláciu koncov rúr do vzdialenosti max. 200 mm na všetkých troch rúrach, spájaných v T-kuse



2. Nasunúť násuvné objímky



3. Nasunúť tesniace krúžky



**Upozornenie:**  
Tesniacie lamely musia smerovať von

## T- kus - montážny návod



**4. Rúru expanderom rozšíriť**



**5. Spojiť spojovacie T-kusy a PEX-rúry**



**6. Nalisovať násuvné objímky**



**7. Vložiť a zalícovať spodný polobal izolačného plášt'a (bez dier) a nastaviť polohu tesniacich krúžkov**



## T- kus - montážny návod



8. Zaistiť po celom obvode nastavenie polohy tesniacich krúžkov



9. Očistiť a odmastiť styčné plochy oboch polobalov izolačného plášťa, ktoré budú zlepené



10. Priložiť a po nastavení opäť sňať vrchný polobal izolačného plášťa (s otvormi pre zátky) kvôli nastaveniu polohy tesniacich krúžkov



11. Plochy spodného polobalu izolačného plášťa (bez dier), ktoré budú zlepené a spojené s vrchným dielom izolačného plášťa (s otvormi pre zátky) po očistení a odmastení dokonale natrieť rýchloschnúcim lepidlom

**T- kus - montážny návod**



**12. Priložiť a pritlačiť vrchný polobal izolačného plášťa (s otvormi pre zátky)**



**13. Upínacie prítlačné spony montovať vždy na koncoch polobalov najprv dlhšou stranou podľa obrázka**



**14. Dva z troch najnižšie ležiace otvory dôsledne natrieť lepidlom a zátkami uzavrieť. Zátky otočiť na doraz o 90° do druhej polohy**



15. Lepidlo nechať 20 minút vytvrdnúť



16. Zmiešať komponenty polyuretánovej peny. Použiť priložené balenie.  
Upozornenie:  
Dodržiavať bezpečnostné predpisy!



17. Fľašu s komponentami PUR dobre pretrepať podľa návodu.



18. Obsah Fľaše nalievať otvorom pre plnenie a odvzdušňovaciu a uzatváraciu zátku



## T- kus - montážny návod



**19.** Plniaci otvor dôsledne natriet' rýchlo-schnúcim lepidlom (tesniacu drážku zaplniť)

**Upozornenie:**

**Plniaci otvor musí zostať čistý!**



**20.** Najvyššie ležiacu zátku na odvzdušňovacjom mieste otočiť' (ca. 45°, prvá západka)



**21.** Max. po 4 minútach po naplnení izolačného plášťa PUR-penou zátku otočíme ďalej na doraz o 90° do druhej polohy. Ak je zátka prilepená, použite na otočenie kliešte

**22.** Bodom 21 je montáž tepelno-izolačného T-kusu ukončená